



Электронная документация

## ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ

**WPH-FLEX-H18-HR-5000 White**

### ОПИСАНИЕ

- Гибкий пластиковый профиль для влажных помещений.
- Степень пылевлагозащиты IP65 (при соблюдении технологии герметизации).
- Гнется в плоскости.
- Белый матовый экран.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для установки во влажных помещениях необходима герметизация при помощи двухкомпонентного эпоксидного герметика.
- Для лент шириной до 8 мм и мощностью до 10 Вт/м.



8 мм



Накладной/встраиваемый




Белый

### ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>023221</b>
Модель	<b>WPH-FLEX-H18-HR-5000 White</b>
Цвет	<b>WH</b> <b>белый</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP65</b>
Форма (сечение)	<b>линейный</b>
Назначение	<b>универсальный</b>
Размеры профиля	<b>5000×10×19 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>8 мм</b>

# ЧЕРТЕЖ

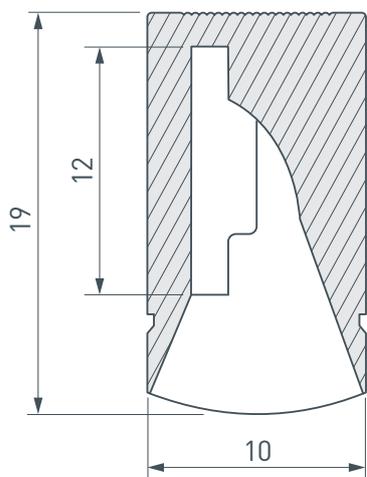


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Монтаж профиля в паз  
Необходимые компоненты

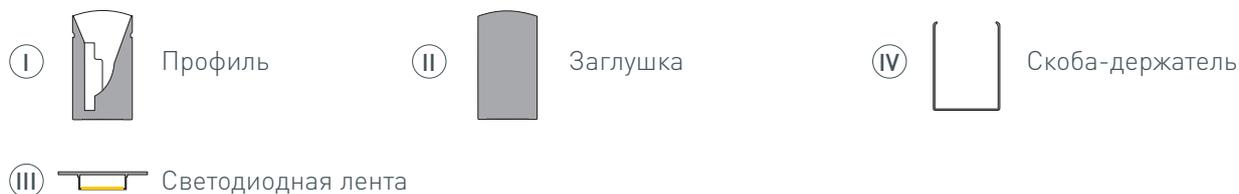


- 1** / Подготовьте паз для монтажа гибкого профиля.

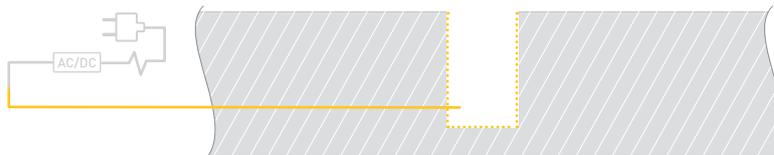


- 2** / Установите в профиль I светодиодную ленту III. Затем установите заглушки II и загерметизируйте все стыки и соединения.

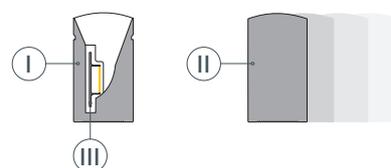

- 3** / Установите скобы-держатели IV в подготовленный паз.

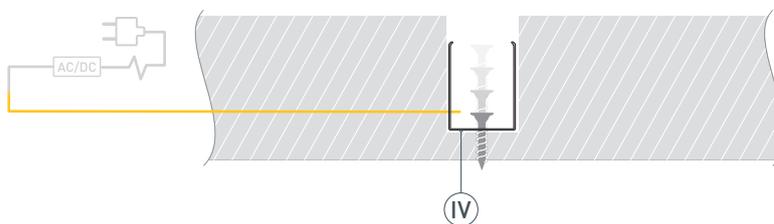


- 4** / Установите профиль I в скобы-держатели IV и соедините кабели питания светодиодной ленты, затем загерметизируйте места соединения.

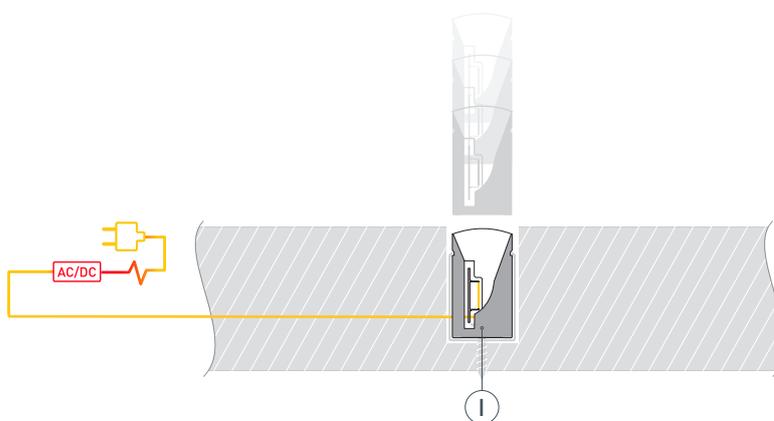

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Монтаж профиля в профиль-держатель  
Необходимые компоненты

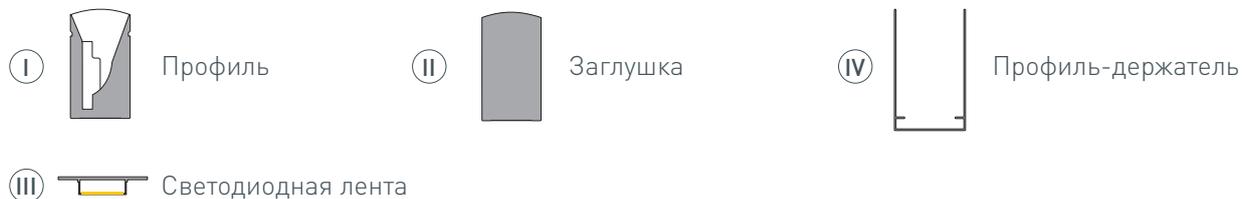


- 1** / Установите профиль-держатель (IV) на поверхность с помощью саморезов.



- 2** / Установите в профиль (I) светодиодную ленту (III). Затем установите заглушки (II) и загерметизируйте все стыки и соединения.

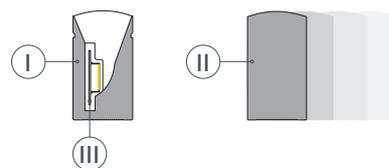


- 3** / Соедините кабели питания светодиодной ленты и загерметизируйте места соединения. Затем установите профиль (I) в профиль-держатель (IV).

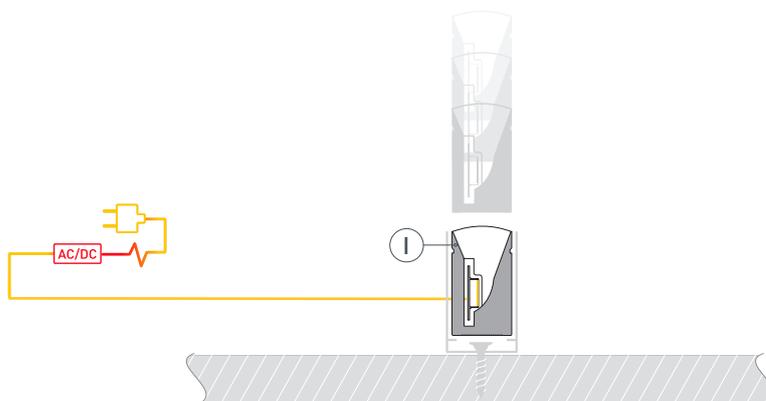


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ЛЕНТЫ

Необходимая последовательность действий

- 1 / Разверните профиль на ровной поверхности, обеспечивая сохранность вставленной нити. Припаяйте медную петлю из проволоки сечением 0.5-1.0 мм<sup>2</sup> к светодиодной ленте.

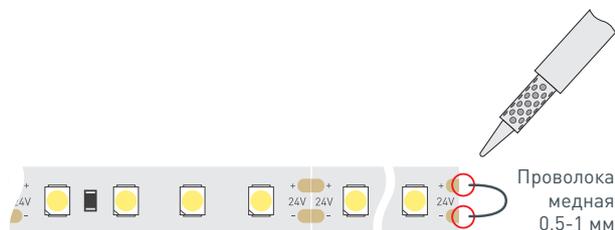


- 2 / Привяжите к петле из проволоки нить, выходящую из профиля, обеспечивая сохранность нити внутри профиля.

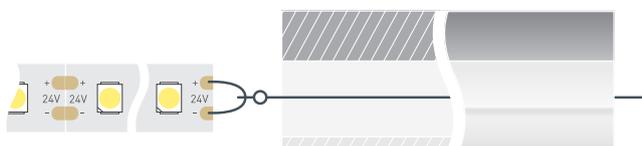

- 3 / Разверните в длину перед профилем светодиодную ленту, а далее, сориентировав ее светодиодами в сторону светорассеивателя, аккуратно вытяните нитку из профиля. В процессе вытягивания не допускайте чрезмерных усилий, способных повредить нитку и светодиодную ленту, а также не допускайте спутывания и заминания светодиодной ленты. Работы лучше выполнять вдвоем, максимально расправляя профиль.



- 4 / Отпаяйте петлю из проволоки от светодиодной ленты и припаяйте к ней провода питания.

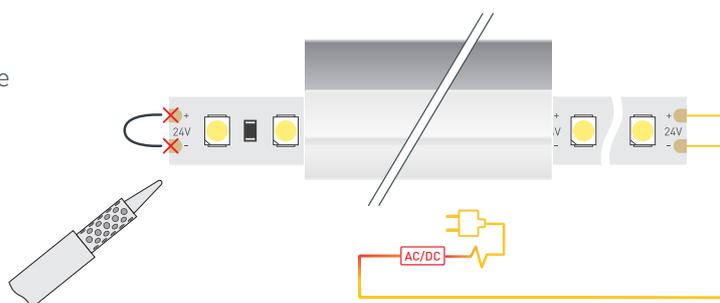

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Профиль-держатель



**023653**  
WPH-FLEX-H18-HR-2000

Заглушка



**023275**  
WPH-FLEX-H18-HR глухая

Заглушка



**023276**  
WPH-FLEX-H18-HR с отверстием

Держатель



**023277**  
WPH-FLEX-H18-HR Steel

Лента



**011581**  
RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX)