


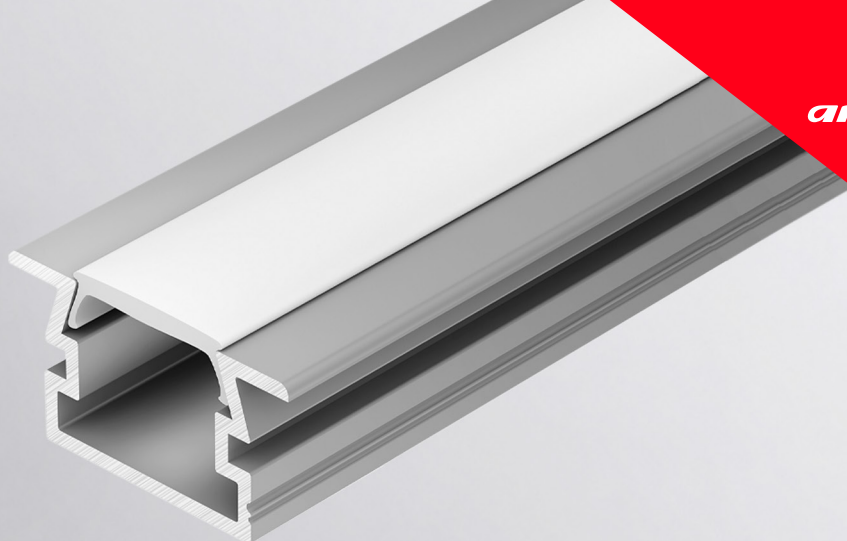

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PDS-FS-3000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Профиль с накладным фланцем для встраивания в паз, выполненный в серебристом цвете.
- Ширина встраиваемой части профиля — 16 мм.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных светильников.
- Для основного и акцентного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 14 мм.



14 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	040733
Модель	PDS-FS-3000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодирование
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	3000×22.2×12 мм
Ширина площадки для лент	14 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

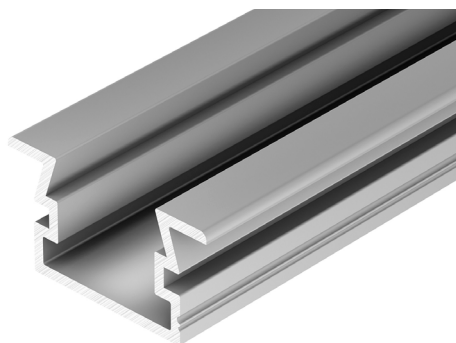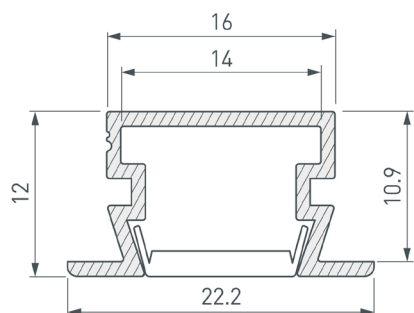


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- | | | | | | |
|---|---|---------|---|--|--------------------|
| ① |  | Профиль | ③ |  | Заглушка |
| ② |  | Экран | ④ |  | Светодиодная лента |


- 1** / Подготовьте паз для установки профиля ①. Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

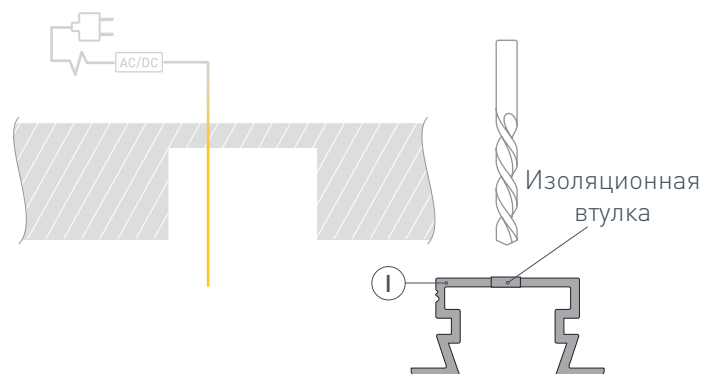

- 2** / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле ①. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и подключите ее к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль экран ② и заглушки ③.

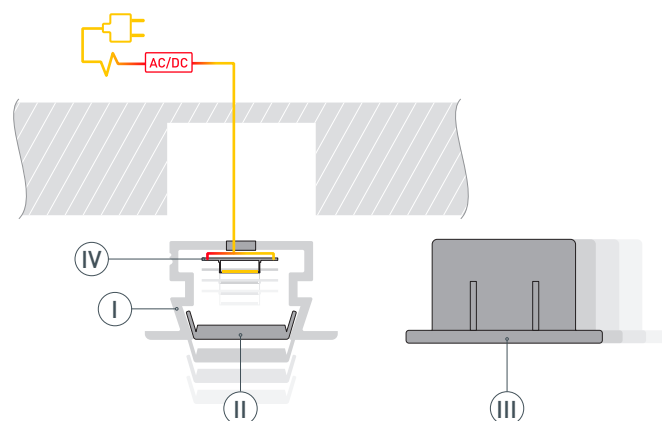


- 3** / Нанесите слой клея на все поверхности паза. Установите профиль ① в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

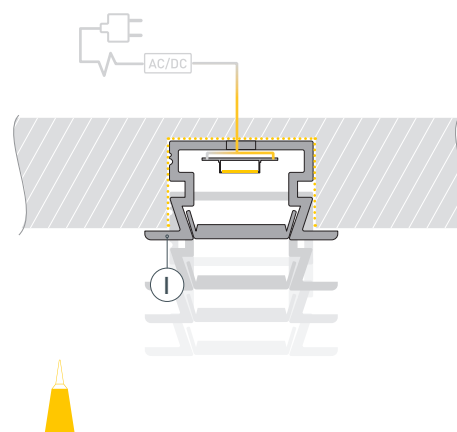

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

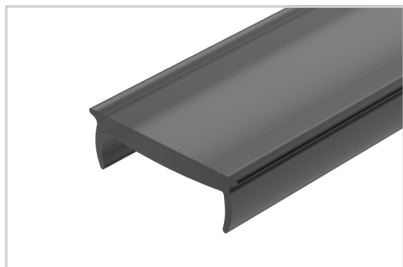

026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран

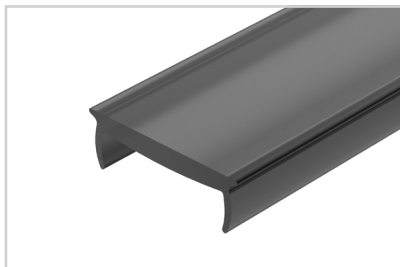

033686
MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC

Экран



012036
Экран прозрачный для PDS, MIC

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



030959
Матовый для PDS, MIC-3000

Экран



036118
MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



021717(1)
INTER-E матовый для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



043829

F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC


Экран



044382

F-KA-PRO-3000 матовый для PDS, MIC

Заглушка

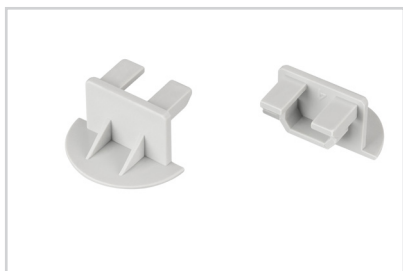

040736

Для PDS-FS глухая


Заглушка



040737

Для PDS-FS с отверстием


Заглушка

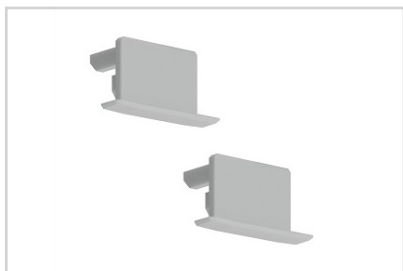

047234

Для PDS-FS-S глухая

Заглушка

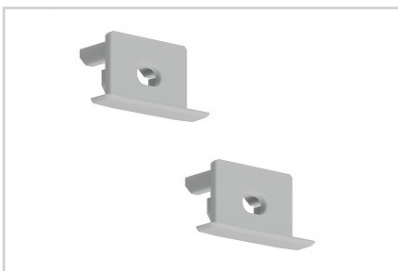

047235

Для PDS-FS-S с отверстием